


Karta charakterystyki

Bangkirai

1. NAZWA I POCHODZENIE	
Nazwa:	bangkirai
Pochodzenie:	pd-wsch. Azja, głównie Malezja i Indonezja
2. OPIS DREWNA	
Biel:	szarzielony do jasnoszarego
Układ włókien:	proste, czasem splecione
Tekstura:	średnia
3. WŁAŚCIWIŚCI DREWNA	
Ciężar właściwy drewna mokrego:	1200-1300 kg/m ³
Ciężar właściwy przy 12% wilgotności:	850-970-1150 kg/m ³
Odporność na ściskanie:	73 N/mm ²
Odporność na zginanie:	142 N/mm ²
Odporność na rozciąganie:	20100 N/mm ²
4. OBRÓBKA	
Piłowanie:	dobrze wymaga dużych sił
Suszenie:	bardzo wolno, przy szybkim suszeniu występuje ryzyko odkształceń
Zbijanie:	dobrze, wymaga nawiercania
Klejenie:	dobrze
Wykańczanie:	dobrze
5. ZASTOSOWANIE	
Tarasy, meble, konstrukcje, mosty, wszędzie tam gdzie wymagane są materiały odporne na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.	
6. UWAGI, CECHY SZCZEGÓLNE	
Dopuszczalna jest możliwość występowania otworów szpilkowych o śr. 0,5-1,0mm powodowane przez szkodniki żyjące w drewnie drzew żywych. Bangkirai wykazuje wysoką odporność na biodegradację. Dzięki wysokiej zawartości krzemu, trwałość tego drewna w architekturze ogrodowej określa się na kilkadziesiąt lat.	


Drewno nie jest materiałem niejednorodnym i każda deska posiada indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich drewno rośnie. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować

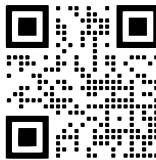

różne usłojenia oraz kolorystyka. Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego może patynować, odkształcać się, pękać oraz zmieniać swoje wymiary – są to normalne procesy drewna i nie mogą podlegać reklamacji.

Wady dopuszczalne w 10 % partii: pojedyncze pęknięcia na długości, ślady po obróbce mechanicznej (lewa strona), czołowe pęknięcia do szerokości deski, pęknięcia powierzchniowe (w szczególności widoczne na gładkiej powierzchni) różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna, pojedyncze uszkodzenia mechaniczne na desce, przewody gumożywiczone wypełnione półprzezroczystą, jasnożółtą wydzieliną, która pod wpływem ciepła wycieka i zasycha na powierzchni drewna oraz inne odkształcenia nie są traktowane jako wada drewna.

7. MOŻLIWE DEFEKTY	
	PREMIUM KD
Wypadające sęki:	NIE DOTYCZY
Pęknięcia na końcach:	NIEDOZWOLONE, jeśli długość przekracza szerokość deski
Częściowe ubytki po sękach	NIE DOTYCZY
Pęknięcia powierzchniowe:	NIEDOZWOLONE, jeśli długość przekracza szerokość deski
Pęknięcia na wylot na długości	NIEDOZWOLONE
Pęknięcia włosowe	NIE DOTYCZY
Rdzenie:	DOZWOLONE
Skręcenia:	NIEDOZWOLONE, jeżeli uniemożliwia montaż
Kieszenie żywiczne:	DOZWOLONE 2mm x 50mm lub 5mm x 70mm na 1 mb
Żywica:	DOZWOLONE
Otwory szpilkowe po owadach	DOZWOLONE
Kora:	NIEDOZWOLONE
Chodniki owadzie:	NIEDOZWOLONE
Zgnilizna:	NIEDOZWOLONE
Sinizna:	NIE DOTYCZY
Przebarwienia:	NIEDOZWOLONE
Powierzchnia strugania:	NIEDOZWOLONE
Defekt Krawędzi:	NIEDOZWOLONE
Oblina:	NIE DOTYCZY
Sęki zdrowe:	NIE DOTYCZY
Sęki czarne:	NIE DOTYCZY
Sęki spękane:	NIE DOTYCZY
Sęki zepsute:	NIE DOTYCZY

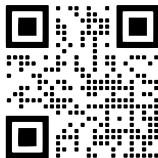

I Skład Handlowy:
43-430 Skoczów, ul. Bajerki 10

II Skład Handlowy:
32-830 Wojnicz, Wolicka 15

Drewnopark Matuszny Tomica
Spółka z o.o.
43-430 Skoczów, Budowlanych 8

Tel: +48 33 8532981 (82)

Strona tylna:

STRUGANA

Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału. Jakiegokolwiek wady i uszkodzenia po zamontowaniu nie będą podlegały reklamacji. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę zgodnie z instrukcją montażu.